Pursuing
The Precision
Serving
The World

F01
03
05
07
09
11
13
15
17
19
21
23
25

# 对刀器
# Preset Gauge

F

## 加工中心伴侣、操作工的助手

带有磁性底座，放置稳定牢固
外形美观、小巧实用，精度高
调整简单方便

# 定中心杠杆指示表
CENTERING DIAL INDICATOR

803-101

803-301

## 主要技术参数 SPECIFICATIONS

| 货号 Nr. | 型号 Model | 分度值 Grad. | 测量范围 Range | 直测头长度 mm/in | 弯测头长度 mm/in | 中心顶尖长度 mm/in | 夹持柄直径 mm/in | 量头直径 mm/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803-101 | WL36 | 0.01mm | 0-3 mm | 45,100,154 | 46,100,154 | 52.5 | 10 | 3 |
| 803-301 | WL36 | 0.0005in | 0.15in | 1.77,3.93,6.06 | 1.81,3.93,6.06 | 2.06 | 0.375 | 0.12 |

# 对刀器(Z轴设定器)
PRESET GAUGES (Z axis setter)



## 使用方法

- 将对零轴转至TEST
- 按下对刀平面至静止，转数指针会指示零位，转动表圈使大指针对零位
- 使用时将对零轴转至USE
- 将对刀器放在工件上，把磁性座的开关转到“ON”，刀具慢速进给至对刀面，使大、小指针同时对零位，则刀具与工件的距离是100mm

## FEATURES

- Turn the button of setting–zero from "use" to "test";
- Press down,the small indicator will show "0", keep your hand and then adjust indicator to be zero at long–needle;
- Turn the button of setting–zero to "use" before use;
- Put on the work piece,cutter touch probe side,when the long–needle and short–needle moving to "0" at the same time,the distance of the cutter with work piece is 100mm.

## 注意事项

1. 为更好的保证对刀器的精度，使用时避免放于未经加工的毛坯面
2. 请勿靠近温度超过100℃的热源，以防脱磁。

801–112

**产品名称** 对刀器
**产品型号** DDQ50、DDQ100
**高度** 50mm、100mm
**允许误差** 0.01mm

## 外形尺寸图 DIMENSIONS(mm)

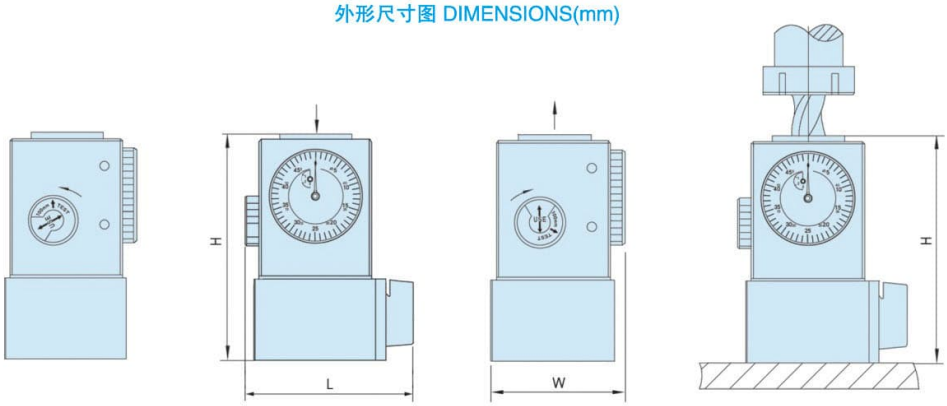

# 对刀器（Z轴设定器）
PRESET GAUGES (Z axis setter)

801–101

801–311

主要技术参数 SPECIFICATIONS

| 货号 Nr. | 型号 Model | 高度 Height (mm) | 分度值 Grad. (mm) | 行程≥ Range(mm) | L (mm) | W (mm) | 说明 Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801–101 | DDQ50 | 50 | 0.01 | 1.5 | 56 | 57 | 方形、表头内置、底面无磁性<br>Squre base,Inside indicator,Non–magnetic |
| 801–111 | DDQ50 | 50 | 0.01 | 1.5 | 56 | 57 | 方形、表头内置、底面有磁性<br>Squre base,Inside indicator,Magnetic |
| 801–112 | DDQ100 | 100 | 0.01 | 1.5 | 70 | 59 | 底面有磁性（附开关）<br>Magnetic(With swtich) |
| 801–201 | DDQ50i | 2" | 0.001" | 0.06" | 2.20" | 2.24" | 方形、表头内置、底面无磁性<br>Squre base,Inside indicator,Non–magnetic |
| 801–211 | DDQ50i | 2" | 0.001" | 0.06" | 2.20" | 2.24" | 方形、表头内置、底面有磁性<br>Squre base,Inside indicator,Magnetic |
| 801–301 | DDQ50i | 2" | 0.0005" | 0.06" | 2.20" | 2.24" | 方形、表头内置、底面无磁性<br>Squre base,Inside indicator,Non–magnetic |
| 801–311 | DDQ50i | 2" | 0.0005" | 0.06" | 2.20" | 2.24" | 方形、表头内置、底面有磁性<br>Squre base,Inside indicator,Magnetic |
| 801–212 | DDQ100i | 4" | 0.001" | 0.06" | 2.76" | 2.32" | 底面有磁性（附开关）<br>Magnetic(With swtich) |
| 801–312 | DDQ100i | 4" | 0.0005" | 0.06" | 2.76" | 2.32" | 底面有磁性（附开关）<br>Magnetic(With swtich) |